



SUGERENCIA TÉCNICA ZEN #20

## DIFERENCIA ENTRE IMPULSORES 0818 Y 1863



Los impulsores 0818 y 1863 son muy parecidos, pero además de sus diferencias de aplicación y números originales, es importante citar las diferencias de medidas:


**0818**

IMPULSOR PARA MOTOR DE ARRANQUE

**1863**

IMPULSOR PARA MOTOR DE ARRANQUE

0818		
T	9	N° de Dientes
G	29.6	∅ Ext. Dientes Piñón
L	83	Ext. Dientes Piñón
CT	40	N° Dientes Corona
CG	53.8	∅ Exteno Corona

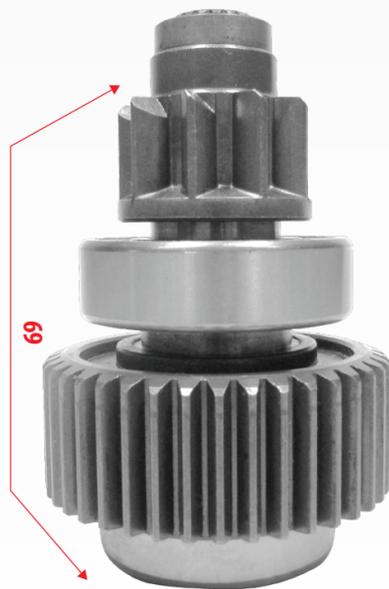

1863		
T	9	N° de Dientes
G	29.6	∅ Ext. Dientes Piñón
L	83	Largo Total
CT	40	N° Dientes Corona
CG	53.8	∅ Exteno Corona



### ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS

- Distancia de la cara del rodamiento hasta la cara de los dientes del piñón (medida en rojo);
- Diferencia en el rebaje del piñón. Vea las imágenes a continuación:

**0818**



**1863**



### ¿POR QUÉ NO PUEDE CAMBIAR?

Las diferencias técnicas entre los impulsores 0818 y 1863 resultan problemas durante la aplicación en el motor del vehículo y/o durante la transmisión del torque del piñón en la cremallera, no debiendo ser sustituido uno por el otro.