



DICA TÉCNICA ZEN #20

DIFERENÇA ENTRE OS IMPULSORES 0818 E 1863




Os impulsores 0818 e 1863 são muito semelhantes, mas além de suas diferenças de aplicação e números originais, é importante citar as diferenças de medidas:


0818
IMPULSOR DE PARTIDA

1863
IMPULSOR DE PARTIDA

0818		
T	9	Nº Dentes
G	29.6	Ø Ext. Dentes Pinhão
L	83	Comprimento Total
CT	40	Nº Dentes Coroa
CG	53.8	Ø Externo Coroa

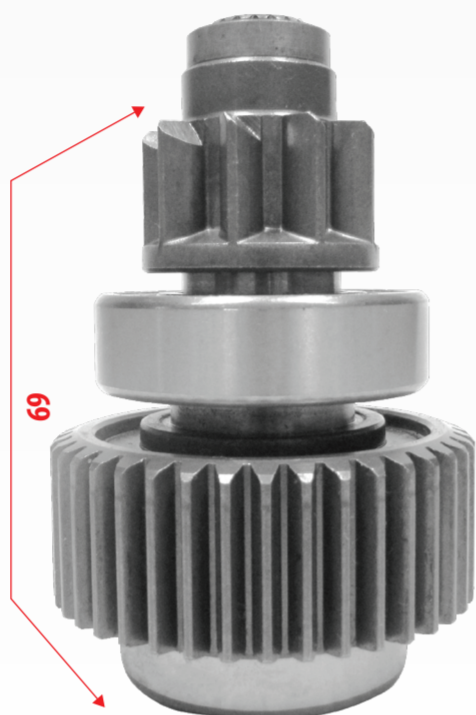

1863		
T	9	Nº Dentes
G	29.6	Ø Ext. Dentes Pinhão
L	83	Comprimento Total
CT	40	Nº Dentes Coroa
CG	53.8	Ø Externo Coroa

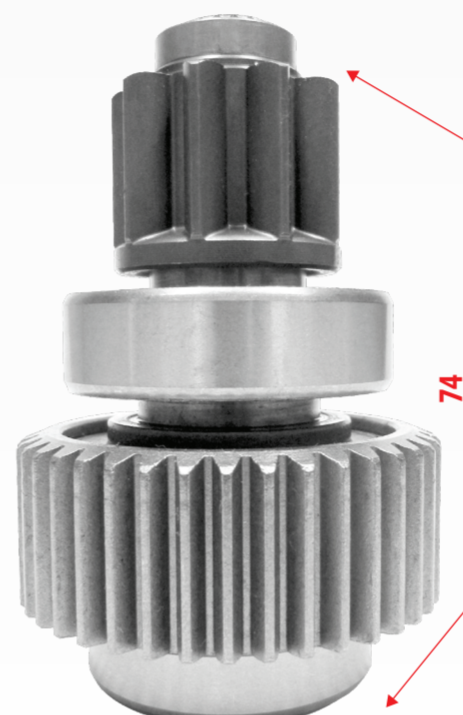


ATENÇÃO AS DIFERENÇAS

- Distância da face do rolamento até a face dos dentes do pinhão (medida em vermelho);
- Diferença no rebaixo do pinhão. Veja na imagem abaixo:

0818



1863

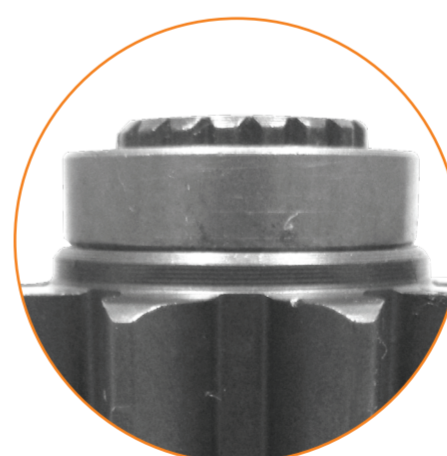

POR QUE NÃO PODE TROCAR?

As diferenças técnicas entre os impulsores 0818 e 1863 implicam em problemas durante a aplicação no motor do veículo e/ou durante a transmissão de torque do pinhão na cremalheira, não devendo ser substituídos um pelo outro.